

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Казахстан (7273)495-231


Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Таджикистан (992)427-82-92-69

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Единый адрес для всех регионов: cnt@nt-rt.ru || <http://celestron.nt-rt.ru/>

CELESTRON LABS CB2000C

Артикул # 44132

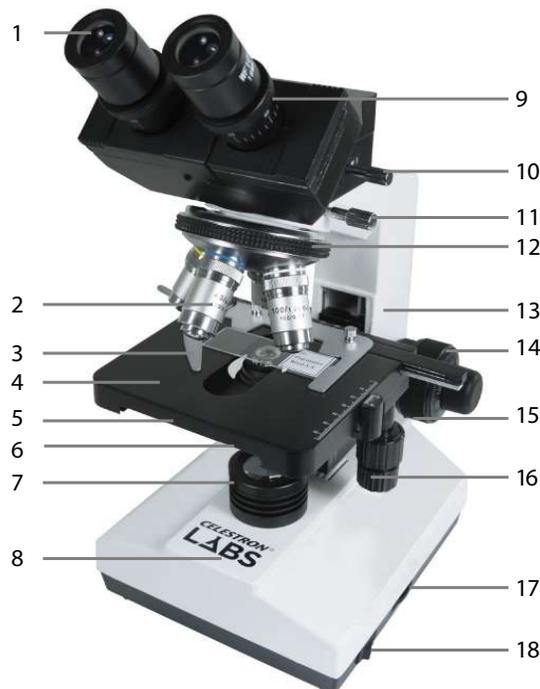

Руководство по эксплуатации

Поздравляем Вас с приобретением микроскопа Celestron Labs. Ваш новый микроскоп является точным оптическим прибором, изготовленным из материалов высокого качества, что позволило добиться длительного срока службы прибора. Микроскоп разработан для того, чтобы Вы получали удовольствие при познании микромира с минимальным количеством технического обслуживания.

Этот микроскоп обеспечивает высокий диапазон увеличений от 40х до 2000х. Он идеально подходит для изучения образцов слайдов, дрожжевых и плесневых грибов, культур, растительных и животных срезов, волокон, бактерий и т.д.

Перед тем, как использовать микроскоп, пожалуйста, прочитайте эту инструкцию, чтобы ознакомиться с возможностями и характеристиками прибора. Посмотрите на рис. 1, чтобы найти те части, из которых состоит микроскоп, описанный в данном руководстве.

ТАБЛИЦА УВЕЛИЧЕНИЙ

Используйте нижеприведенную таблицу для определения увеличения микроскопа с использованием разных объективов в сочетании с разными окулярами:

Объектив	4x	10x	40x	100x
Окуляр 10X	40x	100x	400x	1000x
Окуляр 20X	80x	200x	800x	2000x

ХАРАКТЕРИСТИКИ

СТОЛИК: Механический предметный столик 140 мм x 140 мм

ГОЛОВКА: Тринокулярная с наклоном в 45°

ДИАПАЗОН УВЕЛИЧЕНИЙ: от 40х до 2000х

ФОКУСИРОВКА: Грубая и точная фокусировка

ОБЪЕКТИВЫ: Ахроматические 4x, 10x, 40x, 100x

КОМПЛЕКАЦИЯ МИКРОСКОПА

- Микроскоп, 4 объектива 4x, 10x, 40x, 100x
- Два комплекта окуляров - WF 10x и WF 20x
- 10 микропрепаратов, Иммерсионное масло
- 3 цветных фильтра (Синий, Желтый, Красный)
- Запасная лампа, Запасной предохранитель

СОСТАВНЫЕ ЧАСТИ МИКРОСКОПА

1. Окуляры
2. Объектив
3. Зажим держателя микропрепаратов
4. Механический предметный столик
5. Конденсор Аббе
6. Регулятор конденсора Аббе
7. Осветитель
8. Основание
9. Диоптрийная подстройка
10. Тринокулярный рычаг
11. Крепежный винт
12. Револьверная головка
13. Корпус
14. Ручка грубой фокусировки
15. Ручки тонкой фокусировки
16. Ручки управления координатным перемещением препарата
17. Колесо регулировки яркости подсветки
18. Кнопка включения

ОКУЛЯРЫ: WF 10x и WF 20x

РЕВОЛЬВЕРНАЯ ГОЛОВКА: 4-гнездная с фиксацией

ПОДСВЕТКА: Галогеновая, регулируемая

КОНДЕНСОР / ДИАФРАГМА: Аббе N.A. 1,25 / Ирисовая

РАЗМЕРЫ / ВЕС: 247мм x 185 мм x 362мм / 5,53 кг

СБОРКА МИКРОСКОПА

1. Достаньте защитный пенопластовый контейнер из картонной коробки.
2. Удалите ленту, скрепляющую две половинки контейнера. Осторожно выньте микроскоп и остальные детали из контейнера и разложите их на столе или иной вертикальной поверхности.
3. Удалите пластиковый пакет, закрывающий тринокулярную насадку.
4. Снимите защитную крышку на микроскопе. Установите тринокулярную насадку в паз. Вам, возможно, понадобится ослабить стопорный винт фиксации насадки для установки тринокулярной головки.
5. Вставьте тринокулярную насадку (10) в паз на корпусе и затяните стопорный винт фиксации насадки (11).
6. Снимите заглушки с окулярных узлов на бинокулярной насадке.
7. Выньте окуляры из полиэтиленовых пакетов.
8. Вставьте два WF 10x окуляра в окулярные узлы бинокулярной головки.
9. Достаньте четыре объектива (2) из футляров. Отвинтите защитные колпачки с резьбы объектива.
10. Ввинтите 4x объектив резьбой в револьверную головку (12). Возможно, для этого придется опустить механический предметный столик (4), вращая ручку грубой фокусировки (14).
11. Поверните револьверную головку и ввинтите оставшиеся объективы в остальные отверстия.
12. Подключите сетевой адаптер питания к микроскопу.

НАЧАЛО РАБОТЫ

Прежде чем начать работать с микроскопом, необходимо включить подсветку, а также понять, как пользоваться механическим столиком и диафрагмой. После этого вы будете готовы приступить к работе с Вашим образцом.

ПРОСМОТР ОБРАЗЦА

Ваш микроскоп оснащен механическим предметным столиком с координатным перемещением микропрепарата.

1. Используйте рычаг держателя зажима, чтобы установить микропрепарат.
2. Поместите микропрепарат (1,3 мм x 25,4 мм x 76,2 мм размер предметного стекла) внутрь держателя и аккуратно закройте зажим держателя рукой.
3. С помощью ручек (15) перемещайте положение образца относительно предметного столика.
Задняя ручка – перемещение микропрепарата по оси X (вперед и назад), передняя ручка перемещает микропрепарат по оси Y (вправо и влево). Через некоторое время использования микроскопа Вы будете легко управляться с координатным столиком и центровка объекта в поле зрения окуляра, у Вас будет занимать не много времени.

ПРИМЕЧАНИЕ: На координатном столике нанесены нониусы по обеим осям, которые позволяют фиксировать положение центра данного образца. Это даст Вам возможность быстро ловить микропрепарат в центр поля зрения.

ФОКУСИРОВКА И ИЗМЕНЕНИЯ КРАТНОСТИ

Используйте револьверную головку, чтобы менять увеличения. Поместите 4-х кратный объектив непосредственно над образцом. Всегда начинайте с самого низкого увеличения (при использовании 4x объектива – 40 крат). При использовании 40 кратного увеличения в данном микроскопе будет самое широкое поле зрения и самое яркое изображение.

Смотрите в 10x окуляр при настройке фокусировки изображения. Сначала крутите колесо грубой фокусировки, а подстраивайте – фокус малым колесом тонкой фокусировки. После того, как Вы сфокусировались на объекте, возможно, Вам придется отцентровать объект в поле зрения микроскопа. Для этого пользуйтесь ручками управления перемещения образца (16).

Для увеличения кратности микроскопа Вам нужно повернуть револьверную головку и поменять объектив с 4x на 10x, 40x или 100x объектив. Вам придется перефокусировать изображение при смене объективов.

ПРИМЕЧАНИЕ: При смене объективов, сначала опустите предметный столик вниз, чтобы избежать задевание объективом предметного стекла. Кроме того, при больших увеличениях (малая рабочая дистанция 0,7 мм) будьте осторожными, чтобы объектив не доставал предметного стекла во избежание поломки микроскопа или предметного стекла.

РЕГУЛИРОВКА ОСВЕЩЕНИЯ

Образцы различных размеров, толщин и цветов требуют разного уровня освещения. Существует три способа изменения освещенности при просмотре образца: регулировка освещения с помощью регулировки колесом яркости подсветки (17), регулируя конденсор Аббе (6) или регулируя диафрагму (7).

РЕГУЛИРОВКА КОНДЕНСОРА

При просмотре образцов с небольшим увеличением (объективы 4x и 10x) Вам необходимо опустить конденсор, для того чтобы рассеять свет на большее поле зрения. Для изменения положения конденсора просто вращайте ручку конденсора по часовой стрелке до тех пор, пока световой пучок не осветит все поля зрения.

РЕГУЛИРОВКА ИРИСОВОЙ ДИАФРАГМЫ

Если Вы опустите конденсор, для того чтобы, рассеять свет или поменяете объектив на 40х или на 100х, то изображение станет более темным. Откройте апертуру ирисовой диафрагмы для того, чтобы добавить яркость. Открытие и закрытие диафрагмы меняет рельефность образца и позволяет Вам изменять глубину резкости при его рассматривании.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ФИЛЬТРА

Для детализации изображения образца попробуйте изменить цвет нижней подсветки. Для этого поместите один из фильтров в специальный держатель расположенный в нижней части конденсора.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТРИНОКУЛЯРНОЙ ГОЛОВКИ

Ваш микроскоп оснащен тринокулярной головкой. Для использования тринокулярной головки, выполните следующие простые шаги:

1. Отвинтите металлический колпачок сверху тринокулярной головки.
2. Вкрутите тринокулярную трубку в головку.
3. Потяните тринокулярный рычаг (10) на себя до тех пор, пока он не будет полностью выдвинут.
4. Вставьте окуляр или камеру в тринокулярную трубку. Теперь вы можете наблюдать в микроскоп через тринокулярную трубку.
5. Для того чтобы снова наблюдать через бинокуляр - задвиньте тринокулярный рычаг (10) на место до упора.

УХОД, РЕМОНТ И ГАРАНТИЙНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Ваш микроскоп фирмы «Celestron» - это точный оптический прибор, требующий постоянного осторожного обращения. Следуйте инструкции по уходу и обслуживанию, и Ваш микроскоп будет служить Вам очень долго.

- После работы с микроскопом не оставляйте образцы на предметном столике.
- Выключайте любые кнопки и выключатели электрического освещения.
- Отсоедините электрошнур от сети.
- Всегда накрывайте микроскоп пылезащитным чехлом, когда не работаете на нем.
- Храните микроскоп в сухом и чистом месте.
- Соблюдайте осторожность во время использования микроскопа при прямом солнечном свете, чтобы избежать повреждения микроскопа или Вашего зрения.
- При переноске микроскопа, одной рукой берите его за кронштейн, а не за ручки фокусирования, тубус окуляра и т.д., а другой рукой поддерживайте его внизу основания.
- Вытирайте наружные части (металлические и пластмассовые) влажной тканью.
- Перед чисткой всегда отсоединяйте все провода от электросети.
- Никогда не протирайте оптические поверхности тканью или бумажными полотенцами. Они легко могут их поцарапать.
- Удаляйте пыль с оптических поверхностей мягкой кистью (из верблюжьего волоса) или воздуходувкой.
- Для очистки линз от отпечатков пальцев используйте средства для чистки оптики, применяемые в фотографии. При чистке не протирайте оптику круговыми движениями, так как могут остаться разводы или появиться царапины.
- Никогда не разбирайте объектив и не чистите внутренние поверхности оптики. Это должен выполнять квалифицированный специалист на заводе-изготовителе или в сертифицированных мастерских по ремонту.
- Будьте осторожны при обращении с предметными стеклами образца. Они могут иметь острые края.

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Казахстан (7273)495-231

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Таджикистан (992)427-82-92-69

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93